

【防災情報】（記者発表）東北地方整備局地震災害情報（第26報）

国土交通省東北地方整備局は、平成23年3月11日14時46分に三陸沖を震源とする地震が発生したため、災害対策本部(非常体制)を設置しました。
東北地方整備局管内の対応状況は次のとおりです。

1. 地震概要

発生日時 : 平成23年3月11日14時46分
震源 : 三陸沖
規模 : マグニチュード9.0
地震名 : 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」
大津波警報 : 青森県日本海沿岸(12日13:50津波注意報に切替、13日17:58に解除)、
青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県(12日20:20津波警報に切替、13日7:30津波注意報に切替、13日17:58解除)

2. 対応の状況

- ①リエゾンを派遣し、自治体との連絡を密にしています。青森県庁に2名、岩手県庁に2名、宮城県庁に6名、福島県庁に3名、仙台市に2名、釜石市に2名、大船渡市に2名、宮古市に2名、陸前高田市に2名、大槌町に2名、名取市に3名、気仙沼市に2名、石巻市に2名、東松島市に2名、南三陸町に2名、相馬市に2名、いわき市に2名、白河市に1名、陸上自衛隊に2名を派遣しています。
- ②三陸沿岸都市へのアクセスとなる15のルートが、太平洋沿岸に到達しています。
- ③昨日より52箇所(国道45号:28箇所、国道6号:24箇所)について、道路啓開を実施。
建設業協会連合会との協定に基づき、15チーム、延べ144人、機械64台を投入しています。
(道路:12チーム、延べ100人、機械38台)
(河川:3チーム、延べ44人、機械26台)
- ④日本埋立浚渫協会との協定により4船団を3港へ投入し、さらに、7船団の出動準備しています。
- ⑤防災エキスパート((社)東北建設協会)が、7事務所管内において、災害対応の支援を実施しています(延べ117名)。
- ⑥3/16~18に国土交通省国土技術総合政策研究所及び(独)港湾空港技術研究所の津波、地震等研究者6名が仙台塩釜港、石巻港、仙台空港の被災現地調査を行います(八戸港・久慈港は・宮古港・釜石港は3/17~18に被災現地調査を行う予定です)。

3. 3月16日の点検状況

【ヘリによる点検】

昨日(15日)は、防災ヘリ1機により、宮城県内の河川・海岸調査の点検を実施。

本日(16日)は、防災ヘリ1機により、宮城県内の河川の点検を実施。

【現地での点検】

(河川関係)

- ・3月13日までに管理延長=1,322km全区間について点検終了。

(ダム関係)

- ・3月12日までに直轄15ダムにおいて二次点検完了。異常なし。

(砂防関係)

- ・3月12日までに最上川水系、赤川水系、阿武隈川水系、八幡平山系、栗駒山系56箇所全て点検完了。(積雪により点検不可な176箇所を除く)。

(海岸関係)

- ・海岸については、津波被害により進入不能。(ヘリコプターによる上空調査を実施)。

(道路関係)

- ・被災のあった国道6号、45号の未点検箇所についてヘリコプターによる調査を実施。
国道6号、45号の道路啓開箇所を作業。

(港湾関係)

- ・太平洋側については、安全を確保しつつ施設の利用可能状況について点検実施し、施設の利用可否について確認中。海からの緊急物資輸送を受け入れる、宮古港、釜石港、仙台塩釜港の係留施設については物資受け入れが可能であるが、港内の浮遊物除去や水深確保を確認している状況。
- ・日本海側については、能代港、船川港、秋田港、酒田港は利用可能。

(営繕関係)

- ・災害応急対策活動に必要な合同庁舎など31施設の確認点検を行った結果、使用に際して、部分的に注意する必要がある。引き続き、状況が確認されていない8施設についても情報収集を行う。

【TEC-FORCE】

- ・昨日(3/15)までの緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)延べ170班620人(13~15日)に続き、本日も現地において、直轄管理の河川及び道路の緊急復旧のための被災状況調査を行っています。
- ・港湾関係については、別途13名を3港に派遣し、港湾の被害調査を実施中。

4. 被災情報

【河川関係】

- ・5河川(阿武隈川・名取川・北上川・馬淵川、鳴瀬川)、471箇所(クラック、天端陥没、法崩れ、堤防沈下)
- ・堤防の流出が確認された北上川右岸4km付近(石巻市)について、3月14日6時から緊急復旧に着手。
- ・堤防の流出が確認された北上川左岸0km付近(石巻市)について3月15日7時から緊急復旧に着手。
- ・堤防の天端の沈下が確認された阿武隈川右岸22km付近(角田市)について、本日9時から緊急復旧に着手。
- ・詳細は別紙-1(河川関係)のとおり
- ・詳細は別紙-2(ダム関係)のとおり
- ・詳細は別紙-4(砂防関係)のとおり

【道路関係】

- ・全面通行止め：5路線36箇所（4, 6, 45, 283号、三陸道）
- ・開放：5路線12箇所（6, 45, 108号、日沿道、13号湯沢横手）
- ・本線暫定開放：2路線6箇所（6, 45号）
- ・詳細は別紙-3のとおり

【港湾関係】

- ・9港湾（八戸港、久慈港、宮古港、釜石港、大船渡港、石巻港、仙台塩釜港、相馬港、小名浜港）にて防波堤損壊等を確認。
- ・詳細は別紙-5のとおり

【官庁施設】

- ・状況が確認できた官庁施設361施設のうち98施設に被災（浸水被害等）

5. 救援・輸送ルートの確保

（道路関係）

- ・宮城・岩手県の内陸部を結ぶ国道・主要地方道について、県から道路情報を収集中。
- ・現時点で15ルートが使用可能…別紙-6
- ・秋田・山形県を含めた東北全県からの協力業者・資機材の手配中。
- ・福島県国道4号福島市伏拝（ふしおがみ）地区の法面崩落箇所については、土砂撤去を作業中。土砂撤去と路面補修等を実施中。

（港湾関係）

- ・入港が予定されていた大型油回収船3隻のうち1隻が14日6時に宮古港に入港し、明日より積載の緊急輸送物資の陸揚げ作業を開始。宮古市に配送予定。
- ・残り2船は、啓開作業終了を受けて、釜石港に16日10時40分接岸準備中、仙台塩釜港には 16日11時に仙台港に一時待機中。
- ・八戸港は、昨日、八太郎地区4号埠頭の陸上障害物の除去が完了し、航路等の水深確保の確認待ちとなり、久慈港、大船渡港、石巻港の各港については、航路啓開のための作業船団は17～18日に到着予定。また、相馬港、小名浜港については、福島第一原発の影響により、作業船団の配船を見合わせている状況。

6. 県・自治体の応援

- ・リエゾンを宮城県庁、岩手県庁、青森県庁、福島県庁ほか、各県の市町を含め、計41名を派遣。
- ・各県リエゾンの責任者には、応援内容を判断できる本局官クラスや事務所の事業対策官クラスを派遣。
- ・防災ヘリ画像の提供や照明車などの各県が不足している資機材を提供。
- ・福島県から要望のあった給水車については現在、待機中。
- ・各自治体から要請があり、排水ポンプ車19台、照明車26台、対策本部車6台、衛星通信車5台が移動及び稼働中。
- ・詳細は別紙-7のとおり
- ・その他、現在、全国より、支援のため、排水ポンプ車約60台、照明車約50台、本部車など約20台、合計約130台が東北に集結途中。

<記者発表先：宮城県政記者会、東北電力記者クラブ、東北専門記者会>

問い合わせ先

東北地方整備局	TEL:022-225-2171(代)
[総括]	企画部長 川嶋 直樹 (内線3111)

県番号	県名	水系名	河川名	事務所名	箇所	市町村	被災内容	対応状況
2	青森	馬淵川	馬淵川	青森河川国道	(左右)2.6k付近	八戸市長苗代	馬淵大堰 3/4操作不能 1号、2号、4号ワイヤ固定金具破損、4門とも 戸当り変形 1号、2号、4号開度計ワイヤ固 定金具破損	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)5k付近	岩沼市押分	縦断クラック	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)6.6k付近	岩沼市押分	天端沈下 L=3m 深さ15cm 天端縦断クラック L=70m 深さ10m 幅20cm	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)21.0k付近	角田市佐倉	縦断クラック L=200m 幅1cm 深さ50cm 川表法面崩壊 L=72m 法長 5m	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)29.0k付近	角田市野田	縦断クラック L=290m 深さ70cm	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)29.0k付近	角田市枝野	天端陥没	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)33.0k付近	丸森町小斉	兼用堤天端沈下	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左右)10k付近	亶理町大隈	阿武隈大堰 ゲート操作不能	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)0.0k付近	亶理町荒浜	新浜水門 操作盤倒壊により操作不能	調査中
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)2.4k付近	仙台市日辺	縦断クラック L=12m、W=3cm	調査中
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(右)0.0k付近	名取市関上	閉上水門 操作盤倒壊により操作不能	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)9~10k付近	石巻市三輪田	天端縦断クラック、横断クラック	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)22k付近	石巻市櫻崎	山付区間落石多数確認(河道閉塞なし)	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)8~9k付近	石巻市牧野集	縦断クラック	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)11~12k付近	石巻市中島	縦断クラック	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)11.11~11.4k付近	伊達市染川町	堤防クラックのり崩れ延長287.6m(陥没延長 75m沈下高1.7m)、護岸も被災	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)76.6k付近	郡山市鬼生田	特殊堤クラック	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)11.0k付近	伊達市徳江	天端亀裂 亀裂10cm 段差5cm	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)24.0k付近	福島市岡部	岡部第2樋管 段差、堤防天端段差、クラック n=2(L=4m、L=10m)	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左右)16.5k付近	伊達市伏黒	大正橋左右岸堤防沈下40cm	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)69.6k付近~上流	本宮市~郡山市	鴨瀬樋管~郡山出張所区間堤防天端クラック、 ハミだし多数	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)68.4k付近	本宮市高木	百目木樋管付近天端クラックW=2cm	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)67.6k付近	本宮市高木	堤防天端クラック 深さ30cm、幅10cm	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)0.8k付近	伊達市伝蔵	天端段差 5~10cm、伝蔵樋門上下流堤防 沈下L=20m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)126.0k付近	矢巾町徳田	天端縦断クラック L=20m B=0.2m n=3条	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)45k付近	奥州市前沢	縦断クラック多数、陥没	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)No.16	一関市山目	一関周堤法崩れ L=30m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)No.20~50	平泉町高田前	一関周堤縦断クラック、 法崩(川裏)L=10m、第2遊水地管理用通路舗 装クラック	調査中
3	岩手	北上川	砂鉄川	岩手河川国道	(左)0.0k付近	一関市川崎	天端クラックL=7m	調査中
3	岩手	北上川	砂鉄川	岩手河川国道	(右)0.4k付近	一関市川崎	天端クラックL=40m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)26.6k付近	一関市狐禪寺	法崩(川裏)L=20m	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(右)2.0k付近	一関市前堀	天端クラックL=10m	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(右)2.6k付近	一関市前堀	法崩(川裏)L=80m	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(右)4.5k付近	一関市桜木町	桜木町排水樋管(新設) 門柱クラック	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)0.6k付近	二本松市杉田	坂路クラック L=20m、W=5cm	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)19.5k~20.7k	伊達市伏黒	堤防天端縦断クラック 区間全線 H=40cm	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)12.4k~21.4k	桑折町~福島市	堤防天端縦断クラック 区間全線 H=20cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)6.9k付近	一関市日形	天端クラックL=3m 2カ所	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	14.0k付近	一関市枝野	護岸クラック、天端クラックL=20m	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)30.6k~31.6k	角田市枝野	天端沈下50cm、L=800m	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)22.2k~22.6k	角田市坂津田	兼用堤天端沈下2m以下 L=400m	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)39.4~43.6k	登米市	天端クラック等多数	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)14.8+16	柴田町槻木	堤防天端 横断クラック 幅3cm 深さ10cm 6m	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)14.9k	柴田町槻木	堤防天端 横断クラック L=6m 幅1cm 深さ10cm	調査中
4	宮城	阿武隈川	白石川	仙台河川国道	(左)0.4+50	柴田町槻木	堤防天端 横断クラック L=3m 幅1cm 深さ10cm N=47所	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)30.2~30.4	大崎市	天端段差 50cm L=100m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)31.1		天端縦断クラック L=100m B=10cm 2本	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)34.0~34.1		天端縦断クラック L=100m B=10cm 1本	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)37.1	大崎市三本木	天端縦断クラック、長さ66m、幅01m、本 数1本	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)40.1		天端段差(光BOX有り) 表裏縦クラック L=10	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)40.7		護岸崩壊	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)40.7		天端段差	調査中
4	宮城	鳴瀬川	多田川	北上川下流河川	(右)3.2~3.5		天端縦断クラック L=300m(大規模)	調査中
4	宮城	鳴瀬川	多田川	北上川下流河川	(左)3.5	大崎市三本木	縦断クラック、川裏、長さ25.4m、本数1本	調査中
4	宮城	鳴瀬川	多田川	北上川下流河川	(左)3.4		米袋排水機場上下流天端沈下	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)21.6		天端陥没 40cm	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)20.6		天端陥没 10cm	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)17.6		天端陥没 6cm	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)19		天端陥没 1.5cm 縦クラック L=100m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左右)21.8	大崎市	●鳴瀬川中流埋管理橋舗装クラック	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)36.7		第3班 天端縦断クラック L=100m B=30cm	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)44.2		第5班 川表小段から法面崩落 L=40m B30 ~40cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)12		吉田川左岸12.0k堤防天端沈下 L=50m、 H=50cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鞍坪川	北上川下流河川	(左右)		鞍坪埋道(排水機場)の吐口法崩れ	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)0.9k~1.7~4k	伊達市染川	堤防2~3m沈下 L=500m程度	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左右)14.5k~12k	桑折町~伊達市	全区間の天端に縦横断クラック多数 L=250	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)16.2k~16.4k	伊達市伏黒	堤防沈下 h=0.7m、天端に縦断亀裂幅5cm	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)17.3k~17.5k	伊達市前川原	天端に縦断亀裂幅5cm程度 L=200m	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)19.1k~19.2k	福島市瀬上町	天端に縦断亀裂幅5cm程度 L=100m	調査中

県番号	県名	水系名	河川名	事務所名	箇所	市町村	被災内容	対応状況
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)23.6k	福島市岡部	文知沼橋右岸下流 岡部第一橋管付近 天端	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左右)27.1k	福島市渡利	大仏橋歩道と車道に段差	調査中
7	福島	阿武隈川	百目川	福島河川国道	(右)67.6k	本宮市井天	百目川右岸 本川合流点上流10m程度 堤防	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)72.6k	郡山市日和田	下貫沼橋管 管理橋受け台 コンクリート剥離	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)69.0k	本宮市上町	本宮第一橋管 堤防天端舗装とブロックに陥	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左右)97.0k	須賀川市江持	下江持橋 左右岸に10cm程度段差あり	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左右)101.0k	須賀川市浜尻	雲水峰橋 左右岸に10cm程度段差あり	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左右)108.0k	須賀川市前田川	乙字橋 橋脚にクラック ジョイントが切れて有	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)25.6k	角田市風呂呂	天端沈下10cm段差 L=60m、川前高水護岸沈下	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)27.2	角田市枝野	天端縦断クラック 幅5cm 深さ30cm L=10	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)32.8k	角田市堂畑	天端沈下 L=150m 深さ2m	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)19.5k~19.6k	角田市平貴	天端沈下 L=100m 深さ5cm	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)18.8k+20~18.8k+19k	角田市平貴	天端沈下 L=30m 深さ30cm	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)15.5~16.2	柴田町三名生	堤防天端 陥没H=0.7m(全長、全幅)	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)15.6+50	柴田町三名生	堤防川裏 クラック L=60m H=1.2m(深さ)	調査中
4	宮城	阿武隈川	白石川	仙台河川国道	(左)30.4+100	柴田町榎木	堤防天端規制柵 舗装クラック L=2.4m W=	調査中
4	宮城	阿武隈川	白石川	仙台河川国道	(左)30.4+160	柴田町榎木	国道との境 横断クラック L=12m 幅1cm	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)11.6付近	岩沼市南長谷	堤防天端横断クラック 幅1cm L=6m	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)11.8k付近	岩沼市南長谷	堤防天端横断クラック 幅2cm 深さ1cm L=6m	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)11.9k付近	岩沼市南長谷	堤防天端横断クラック 幅3cm 深さ10cm	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)22.0k~15付近	角田市板津田	天端沈下50cm、L=30m	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)16.2k+75	岩沼市南長谷	堤防天端横断クラック 幅3cm 深さ10cm	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)12.2+60	岩沼市南長谷	天端縦断クラック 幅1cm L=3m	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)19.8	滝谷町桜町	堤防天端全体沈下	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)12.4	滝谷町桜町	横断クラック 6~8箇所	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)83.2k	郡山市阿久津	安原1号樋管排水路に若干の横断クラック、安原3号樋管付近(河川小段に若干の縦断ク	調査中
3	岩手	北上川	太田川	岩手河川国道	(右)1.2k	平泉町	低水護岸 法ブロック浮き上がり	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(右)2.8k	一関市	縦断クラック 天端川表 L9.6m W15cm 2本	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(右)2.8k	一関市	縦断クラック 天端川表 L50m W12cm 1本	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)56.6k	二本松市太田	堤防天端横断クラック L=5.0m×4本	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	19.8k+100	福島市瀬上町	堤防天端横断クラック L=3.0m×3本	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)28.8k	角田市野田	川裏のり面小段クラック L=370m 幅 40cm	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)30k+70m	丸森町館矢間	天端縦断クラック L=70m 幅1cm 深さ10cm	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)30.4k+50m	丸森町館矢間	天端沈下 L=70m 深さ20cm	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)30.6k付近	丸森町館矢間	天端沈下 L=100m 深さ20cm	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)32.4k~35.6k付近	丸森町館矢間	天端縦断クラック L=320m 幅1cm 深さ10cm	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)37.6k+150付近	丸森町山田	堤防沈下 天端縦断クラック L=100m 深さ1	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左右)10k付近	亶理町大隈	護床工上にFRP船7艘、8号ゲート上にFRP船	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左右)10k付近	亶理町大隈	阿武隈大堰管理庁舎 壁面クラック、天井落	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	全川	全川	堤防の殆どが波打っている(詳細不明)	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川			北上大堰、津波越流	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川			米谷大堰段差	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)29.8		第1班 堤防天端から川表10cm程度開口部 L=10cm	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)30		並柳排水樋管堤防横断クラック W=10cm	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)31.1		川裏 石積崩壊	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)26		天端縦断クラック(複数)L=20~35m W=5~8cm	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)36.6	巻地区	第3版 堤防川裏縦断クラック L=200m H=50cm	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)14~14.6	大崎市	天端縦断クラック	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)14.2		堤防川裏堤脚水路の波打ち	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)13.4	大崎市鹿島台内浦地区	(国道346兼用堤)L=40m、H=10cm程度沈下	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)14	大崎市鹿島台内浦築堤	堤防亀裂 L=100m H=1m以上	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)11~11.5	美里町木岡塚砂山築堤	堤防法面崩落L=100m、H=1.5m程度	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)14.2kから上流	大崎市鹿島台	堤防クラックL=100m W=5m H=1.0m ※下流から水防災拠点までは車両通行可能	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)14.5	大崎市鹿島台下志田築堤	堤防の裏面滑落 L=100m W=20m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)15.6	大崎市鹿島台下志田築堤	堤防法面滑落L=100m W=5m H=5m	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)10.2	滝谷町新町	堤防が全体的に10cm程度沈下、L=30m	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)9.8	滝谷町新町	堤防が全体的に10cm程度沈下、L=200m	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)20	石巻市相野谷	上流L=100m 区間の舗装面に横断クラック6本(幅5mm、L=3m)確認。法面の累害は無し	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)9	滝谷町砂出地区	滝谷西排水樋管(土地改良区)段差50cm(天端と樋管の天端)	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)36.8	滝谷町滝谷	天端に縦断クラック(車が一台クラックにはまっている(人無し))	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)42.1	奥州市前沢区生母	生母黒石堤防 縦断クラック 天端 L100m w	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)53.8	奥州市水沢区姉妹	姉妹上流堤防 縦断クラック 天端 L2000m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)43.4k	奥州市前沢区生母	生母黒石堤防 縦断クラック 天端 L71.6m w13cm 1本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)40.6k	奥州市前沢区谷起	前沢堤防 横断クラック 天端 L2.8m w6cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)124.9k	盛岡市乙部	クラック 天端中央 L9.6m w1cm 1本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)107.8k	花巻市石鳥谷町	特殊堤 法枠クラック 縦横断 V5mH12m 2	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(右)14.4k	一関市磐井町	桜木町排水樋管 縦断クラック 天端 L8.2m	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(右)34.6k	一関市地主町	桜木町排水樋管 縦断クラック 天端 L25.6	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)35.5k	平泉町坂下	桜川排水樋管 舗装クラック L18m w6cm 1	調査中

県番号	県名	水系名	河川名	事務所名	箇所	市町村	被災内容	対応状況
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)68.6k	本宮市高木	堤防天端横断クラック L=6.0m(幅3.5cm)×2	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)83.2k+110	郡山市富久山町	堤防天端横断クラック L=6.0m(幅0.5cm)×1	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)12.0k-17.5	桑折町大字伊達崎	堤防天端横断クラック L=4.6m(幅2.0cm)×1	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	83.2k+9	郡山市	堤防天端縦断クラック L=10.0m(幅0.5cm)×1	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)82.6k	郡山市富久山町	護岸クラック L=0.7m(幅1.0cm)×1本	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(右)4.7k	一関市	縦断クラック 天端 L12.1m w1cm 1本	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)4.1k	一関市	縦断クラック 天端 L7m w1cm 1本	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)4.1k	一関市	縦断クラック 天端 L37m 1本	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)1.0k	一関市	工事用道路クラック L32m w10cm h22cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)54.5k	奥州市	縦断クラック 天端 L15m w1cm 3本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)40.8k	奥州市	前沢堤防 横断クラック 天端 L3.6m w3.5cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)40.8k	奥州市	前沢堤防 横断クラック 天端 L2.9m w1.8cm	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(右)4.8k	一関市	縦断クラック 天端 L10m w1cm 2本	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)4.1k	一関市	縦断クラック 天端 L10m w1cm 1本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)40.8k	奥州市	前沢堤防 川表 法面沈下 L73.9m w3m	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(右)2.4	大崎市古川	天端断クラック長さ3m、本数2本	調査中
4	宮城	鳴瀬川	多田川	北上川下流河川	(左)2.4~2.6	大崎市三本木	天端断クラック、長さ16.1m、幅0.05m、本数2本	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)30~	大崎市三本木	陥没長さ26m、陥没幅1m、小、はらみ出し長さ26m はらみ出し幅3m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)34.9	大崎市三本木	天端横断クラック長さ2.7m、幅3cm本数2本	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)30.2	大崎市古川	堤防法川表 縦断クラック長さ22m、幅0.2m、本数1本	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)30.2	大崎市古川	堤防天端沈下L=570m、陥没幅2m、陥没最大沈下量	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)17.0	大郷町	堤防縦断クラック L=200m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)17.6	大郷町	川裏小段クラック L=30m、天端50cm沈下	調査中
4	宮城	鳴瀬川	未明川	北上川下流河川		大郷町	2-7区間 L=30m 深さ=2m(大きなクラック)	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)73.0k	郡山市富久山町	堤防天端横断クラック L=20.0m(幅0.2cm)×1	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)12.0k+8.3	桑折町大字伊達崎	堤防天端横断クラック L=31.0m(幅2.0cm)×2	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)12.2k+9.5	桑折町大字伊達崎	堤防天端横断クラック L=15.0m(幅2.0cm)×1	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	12.0k~21.8k	桑折町~福島市	堤防天端横断クラック L=75.0m(幅7.0cm)×1	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)11.4k+187	桑折町大字伊達崎	東根川排水機場:操作室と玄関との境に段差(15cm程度)、東側入り口にも15cm程度、駐車場に亀裂あり、屋上にも段差あり	調査中
7	福島	阿武隈川	広瀬川	福島河川国道	(左)0.6k+180	伊達市梁川町	広瀬川排水機場:東側入り口に段差(20cm程度)、建物周辺に段差(10cm程度)、資材、工具置き場が停電のためシャッターが開かない	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)28.3	大和町	天端の段差、陥没L=100m H=20cm、W=20cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)26.3	大和町	高水敷段差 40cm、L=100m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川・香川	北上川下流河川	(左)30	大和町	天端に小さい横断クラック多数あり	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)3.4	石巻市相野谷	堤防天端沈下W=50cm、H=0.3cm	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)2.8	石巻市相野谷	堤防天端沈下W=50cm、H=0.3cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)1.6	大崎市鹿島台	天端沈下H=1.0m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)16.4	大崎市鹿島台	堤防段差L=50m W=20m H=0.5m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)17.2	大崎市鹿島台	堤防天端沈下L=100m W=1.0m H=0.5m 川裏小段クラック、はらみ出しL=30m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)16.6	大崎市鹿島台	堤防天端隆起 H=1.0~1.5m L=100m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)20.3	美里町	天端陥没沈下 L=50m H=1.1m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)20.7	美里町	堤防クラック L=200m H=1.0m W=0.3~	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)12	大崎市鹿島台	堤防クラック(詳細不明)	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)13.7~14.2	大崎市鹿島台	堤防法面、天端 W=0.2m H=0.5m程度のクラック多数	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)14.3~14.5	大崎市鹿島台	堤防全体が川表側に滑落 天端、堤防クラック(詳細不明、延長L=300m程度)	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)14.7	大崎市鹿島台	坂路舗装が隆起	調査中
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(右)2.2k~2.6k	仙台市太白区太子堂	天端縦断クラック L=200m 深さ5cm 幅1~3	調査中
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)5.8k	仙台市太白区郡山	天端横断クラック L=3.9m 深さ3cm	調査中
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)7.75k	仙台市太白区郡山	天端縦断クラック L=20m W=3cm H=5cm	調査中
4	宮城	名取川	広瀬川	仙台河川国道	(左)33.0k	仙台市太白区八幡丁1丁目	天端縦断クラック L=15m 深さ5cm 幅2mm	調査中
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(右)5.0k	仙台市太白区袋原	天端縦断クラック L=30m 深さ10cm 幅3.0cm	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(右)4.7k	一関市地主町	縦断クラック 天端 L10m w1cm 2本	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(右)4.8k	一関市地主町	縦断クラック 天端 L15.3m w1cm 1本	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(右)5.2k	一関市田村町	縦断クラック 天端 L18m w3cm 1本	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)34.4k	一関市石畑	縦断クラック 天端 L28m w1cm 4本 天端沈下 L30m w3m	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)44.4k	一関市石畑	高水敷護岸 クラック L0.5m w0.5mm 1本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)48.5k	奥州市前沢区白山	二渡堤防 陥没 L33.2m w4.8m 沈下量小 天端 中央縦断クラック L20m w0.1m h0.4m 天端 川表坂路取付部縦断クラック L48m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)47.4k	奥州市前沢区白山	二渡堤防 縦断クラック 川裏 L106.9m w2	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)44.7k	奥州市前沢区生母	生母・黒石堤防 縦断クラック 天端 L40m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)40.8k	奥州市前沢区狐堂	前沢堤防 格子張ブロック沈下 L1m t15cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)41.0k	奥州市前沢区狐堂	前沢堤防 川裏 法面沈下 L6.5m H12cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)40.4k	奥州市前沢区谷起日	前沢堤防 横断クラック 天端 L3.0m w0.5cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)42.0k	奥州市前沢区谷起日	前沢堤防 川表 法面沈下 L24.0m w2.5cm	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)12.2k+47	桑折町大字伊達崎	堤防天端横断クラック L=24.0m(幅2.0cm)×1	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)22.2k+158	福島市本内	堤防天端横断クラック L=18.5m(幅5.0cm)×1	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)81.2k	郡山市富久山町	堤防沈下 L=20.0m、堤防はらみ出し L=10	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)78.2k	郡山市西田町	堤防はらみ出し L=13.0m(幅7.6m)	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)12.4k	桑折町大字伊達崎	堤防天端縦断クラック L=31.0m(幅6.0cm)×1	調査中
7	福島	阿武隈川	荒川	福島河川国道	(右)10.6k+15	福島市佐原	川裏路肩一部沈下 L=1.0m(段差40cm)	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)73.0k~84.0k	郡山市	堤防天端横断クラック L=20.0m(幅2.0cm)×1	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)14.2k+140	桑折町上郡	堤防天端十段クラック L=51.3m(幅7.0cm)×4	調査中

県番号	県名	水系名	河川名	事務所名	箇所	市町村	被災内容	対応状況
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)45.6k	登米市中田町	堤内城路縦断クラック L=20m W=10~15cm 水がしみ出ている	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)30.8k	石巻市桃生町	堤防天端傾斜クラック L=60m H=0.6~0.8m W=0.15m 段差0.2m	調査中
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)7.95k	仙台市太白区大野田	天端横断クラック L=18.3m 幅3cm 深さ5cm N=3本	調査中
4	宮城	名取川	広瀬川	仙台河川国道	(左)1.5k	仙台市若林七丁目	天端縦断クラック L=4.0m 幅3cm 深さ5cm	調査中
4	宮城	名取川	広瀬川	仙台河川国道	(左)0.6k	仙台市若林区日辺	天端横断クラック L=3.5m 幅1cm 深さ5cm	調査中
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)4.5k	仙台市若林区日辺	天端横断クラック L=10.0m 幅3.0cm 深さ5cm	調査中
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)2.9k~2.8k	仙台市若林区今泉	天端横断クラック L=3.5m 幅1cm 深さ5cm N=4本	調査中
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)2.7k	仙台市若林区今泉	天端縦断クラック L=20m 幅3cm 深さ10cm	調査中
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)3.2k	仙台市若林区今泉	天端縦断クラック L=200m 幅3.0cm 深さ5cm	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)4.6k	一関市石畑	縦断クラック 天端 L21m w10cm 2本	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)0.8k	一関市孤禅寺	段差 L14.4m h20cm	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)2.0k	一関市孤禅寺	はらみ出し 川表 L11.7m w5m h33cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)42.4k	一関市	縦断クラック 天端 L6m w2.7cm h70cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)43.6k	奥州市前沢区生母	生母・黒石堤防 縦断クラック 天端 L48m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)43.6k	奥州市前沢区生母	生母・黒石堤防 横断クラック 天端 L3.55m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)57.4k	奥州市江差区堂岩	岩谷堂堤防 舗装継ぎ目クラック L30m w2cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)54.2k	奥州市水沢区姉妹町	羽田堤防 舗装継ぎ目クラック L15m w4cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)42.8k	奥州市前沢区狐堂	前沢堤防 横断クラック 天端 L3.5m w2.2cm 2本 前沢堤防 川裏 法面沈下 L17m w2m h25cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)43.0k	奥州市前沢区狐堂	前沢堤防 川裏 坂路クラック L5.5m w5cm h10cm 前沢堤防 川表 法面沈下 L2500m w2m h10cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)42.0k	奥州市前沢区狐堂	前沢堤防 横断クラック L3m w2-10cm 6本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)14.6k	一関市川崎町	弥栄堤防 川裏 法面すべり L70m(天端)14cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)48.3k	奥州市水沢区	横断クラック 天端 L5.7m w1cm 2本 天端 川表側 縦断クラック L45m w0.25m h1.0m 川表 法面縦断クラック L18m w0.15m	調査中
3	岩手	北上川	砂鉄川	岩手河川国道	(右)0.2k	一関市川崎町	縦断クラック 天端 L14.2m w3cm 9本 横断クラック 天端 L3.55m w3cm 1本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)46.2k	奥州市前沢区	白山堤防 川裏 天端沈下 L48m K15cm 白山堤防 川前 縦断クラック 天端 L4.8m w0.1cm h0.8 1本	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)6.2k	一関市釣山	縦断クラック 天端 L3.1m w1cm 1本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)12.0k	一関市弥栄	周囲堤 川表 法面崩壊 L20m w13.3m h3cm	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左右)17.5	石巻市	北上大堰の5ゲートのみ動作不能(1/6)	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右岸)4.0~4.6k	石巻市針岡	堤防決壊 L=約600m (津波の越波による。)	対策中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右岸)29.6k	登米市豊里	天端中央部に幅3cm、L=25mのクラック	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)26.3~26.4k	登米市柳津	縦断クラック L=8.6m、W=15cm、H=25cm	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)26.8k	登米市柳津	柳津船着場の場内段差 H=15cm、W=10cm 入口コンクリートのクラック L=8.9m すきま L=7.4m、H=20mm、W=4mm	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	83.2k+9	郡山市	堤防天端縦断クラック L=10.0m(幅0.5cm)×1	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	81.8k	郡山市富久山町	堤防天端縦断クラック L=3.0m(幅5.0cm)×1	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	81.8k	郡山市富久山町	堤防天端縦断クラック L=20.0m(幅5.0cm)×1	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	81.2k	福島市富久山町	沈下30cm、はらみ出し50cm	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	77.8k	郡山市日和田町	川裏路肩亀裂 L=15.0m(幅10cm)	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	73.4k	郡山市日和田町	川裏路肩亀裂 L=17.0m(幅5.0cm)	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	73.2k	郡山市日和田町	川表路肩沈下 L=5.0m(H=15.0cm)	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	19.6k付近	福島市瀬上町	堤防天端縦断クラック L=41.0m(幅6.0cm)×1	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	12.0k~21.8k	桑折町~福島市	堤防天端縦断クラック L=127.0m(幅2.5cm)×1	調査中
#N/A	高瀬川	高瀬川	高瀬川河川	高瀬川河川	(左)0.2k付近	北北郡六ヶ所村平沢	CGTVカメラ流出	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)82.6k	北上市更木	更木堤防 天端クラック L94m w0.6m h1.3m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)87.4k	花巻市東十二丁目	目沢堤防 川表法面崩壊 L30m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)46.2k	奥州市前沢区	白山堤防 天端クラック L37m w0.15m h0.6m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)46.0k	奥州市前沢区白山	二重堤防 川表法面クラック L78m w0.25m h1.6m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)15.8k	一関市川崎町	千蔵川水門 扉体傾斜、変形	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)0.0k~3.8k	岩沼市押分	法面にゴミ大量	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)0.0k~1.6k	亶理町荒浜	特殊堤バラベツが流出 総延長L=480m(亶理大)	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	0.0k~0.6k~30m	岩沼市寺島	河口部堤防洗掘 護岸流出(川面) L=35m 堤防天端 縦断クラック L=150m、W=3~30cm 川表法面 L=50~60m、H=50cm、W=50cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)13.2	石巻市	堤防天端縦断クラック L=50m、 W=5cm、H=20cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)11	石巻市	堤防天端縦断クラック L=30m、 W=10cm、H=3cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)12.4	石巻市	堤防天端縦断クラック L=30m、 W=10cm、H=3cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)14.8~15	石巻市	護岸沈下 約10cm、L=200m 湧水敷の縦断クラック L=200m	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)6.6+150	石巻市	捨石護岸の流出 L=150m	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)6.6	石巻市	石積護岸の背面土砂流出 L=10m W=1m	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)5.8	石巻市	石積護岸流出 L=20	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)5.0~5.2	石巻市	堤内法面が崩壊 L=100m (天端・堤外は残っている)	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)5.8	松島町	天端路肩クラック L=100m、W=10~ 20cm、H=45cm	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)12.6	石巻市 相野谷	12.6から12.5+50まで堤防天端(兼用道)片側 が沈下し、片側通行 L=50m	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)11.6	石巻市 相野谷	天端路肩にクラック有り L=100m	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)11~11.6	石巻市 相野谷	低水護岸のふんかこが流出 L=100m 堤防天端が沈下し、片側通行 L=150m	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)8.2	石巻市	天端舗装の陥没 L=30m、H=30cm	調査中

県番号	県名	水系名	河川名	事務所名	箇所	市町村	被災内容	対応状況
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)8.2	石巻市	上流300m 高水護岸の崩壊、堤防天端の崩壊	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)5.8	石巻市	下流200m 堤内法面の崩壊 堤防天端の沈下はあるが通行不可	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)5.8	石巻市	下流200m 堤内法面の崩壊 堤防天端の沈下はあるが通行不可	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)0.6k~30m	岩沼市寺島	堤防法くずれ L=20m 幅2m	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)0.3k	岩沼市寺島	堤防法くずれ L=20m 幅2m	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)0.5k	岩沼市寺島	堤防法くずれ L=30m 幅5m	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)4.6	石巻市	落下橋桁(新北上大橋) 4.4k+100まで流されてる	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)7	石巻市	7.4~7.0 堤外法面崩壊	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)5.6	石巻市	低水護岸の原形がない	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)4.8	石巻市	堤防天端舗装崩壊	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)4.8	石巻市	堤内天端及び法面の陥没多数	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)4.4	石巻市	4.4k~河口堤防崩壊 新北上大橋~L=約500m堤防残	調査中
2	青森	馬淵川	馬淵川	青森河川国道	(左)0.0k付近	八戸市浜名谷地	堤防川表法面損傷、堤防天端舗装損傷 延長L=60m	対策中
2	青森	馬淵川	馬淵川	青森河川国道	(左)0.2k付近	八戸市浜名谷地	堤防川裏法面 越水浸食(2.0m×1.5m)	対策中
2	青森	馬淵川	馬淵川	青森河川国道	(右)0.0k付近	八戸市河原木海岸	堤防川裏法面路面損傷 L=5m W=3m	調査中
2	青森	馬淵川	馬淵川	青森河川国道	(右)2.6k付近	八戸市長苗代	防護柵損傷	調査中
2	青森	馬淵川	馬淵川	青森河川国道	(右)5.2k付近	八戸市槻城	堤防天端クラック(2本) L=12.6m、W=2cm L=17m、W=2cm 最大H=33cm	対策中
2	青森	高瀬川	高瀬川	高瀬川河川	(左)0.2k付近	上北郡六ヶ所村平沼	CCTVカメラ分電盤水没故障	調査中
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)7.95k	仙台市太白区大野田	天端横断クラック L=18.3m 幅3cm 深さ5cm N=3本	調査中
4	宮城	名取川	広瀬川	仙台河川国道	(左)1.5k	仙台市若林七丁目	天端縦断クラック L=4.0m 幅3cm 深さ5cm	調査中
4	宮城	名取川	広瀬川	仙台河川国道	(左)0.6k	仙台市若林区日辺	天端横断クラック L=3.5m 幅1cm 深さ5cm	調査中
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)4.5k	仙台市若林区日辺	天端横断クラック L=10.0m 幅3.0cm 深さ5cm	調査中
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)2.9k~2.8k	仙台市若林区今泉	天端横断クラック L=3.5m 幅1cm 深さ5cm N=4本	調査中
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)2.7k	仙台市若林区今泉	天端縦断クラック L=20m 幅3cm 深さ10cm	調査中
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)3.2k	仙台市若林区今泉	天端縦断クラック L=200m 幅3.0cm 深さ5cm	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)8.2k	亶理町遠隈	天端縦断クラック L=80m 幅2cm 深さ3cm	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)1.9k~2.2k	亶理町高須賀	川裏法すべり L=300m	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)1.6k~1.9k	亶理町荒浜	低水護岸崩落 L=300m	調査中
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(右)1.9k付近	名取市関上 境	天端横断クラック L=3.5m 幅1cm 深さ30cm	調査中
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)2.4k~50m	仙台市若林区種次	天端縦断クラック L=50.0m 幅3cm 深さ15cm	調査中
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(右)1.55k	名取市関上 新大塚	天端横断クラック L=2.5m 幅1.0cm 深さ3cm	調査中
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)1.9k~2.0k+20m	仙台市若林区種次	天端縦断クラック L=100m 幅10cm 深さ1.0m 天端横断クラック L=2.5m 幅3cm 深さ20cm N=3箇所	調査中
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左右)0.0k~2.4k	名取市関上 仙台市若林区日辺 仙台市若林区種次	2.4k~河口 法面にゴミ大量	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)0.3k~0.5k	岩沼市寺島	新浜水門 機械操作室(堤防天端上の機械室)の浸水による損傷(操作不能 付属施設損傷(転落防止柵、階段、量水標、看板) 河口水位計 本体流出 CCTV映像流出	調査中
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)0.0k~1.6k	仙台市若林区藤塚	CCTV局舎流出 3カ所	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)9.0k	一関市黄海	黄海堤防 縦断クラック 天端 L3.1m w1cm	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)2.0k	一関市狐禅寺	川表板路クラック L20m	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)3.8k	一関市中里	縦断クラック 天端川裏側 L20m 2本	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)No.10+100	一関市前堀	周囲堤 川表 法面すべり L18.3m w10.5m	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)No.22	一関市川辺	周囲堤 川裏 法面すべり L10m クラック深	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)76.0k	北上市黒沢尻町	珊瑚橋排水樋管 条件護岸破損	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)60.4k	奥州市江刺区	下河原排水樋管 門柱クラック L40cm w1cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)46.2k	奥州市白山	六日入排水樋管 条件護岸クラック L2.1m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)16.2k	一関市川崎町	薄衣排水樋管 門柱クラック、堤防天端クラック	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(右)2.0k	一関市狐禅寺	八郎沢排水樋管 翼壁クラック、条件護岸クラック	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)24.6k	一関市中央町	銅谷排水樋管 堤防天端、法面のクラック、陥	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(右)5.2k	一関市城内	右岸上ノ橋排水樋管 法面、条件護岸のクラ	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)6.0k	一関市末広二丁目	朴の木排水樋管 堤防天端のクラック、陥没	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)8.4+80	石巻市	堤防縦断クラック L=15m	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)8.4+110	石巻市	堤防縦断クラック L=150m W=20cm H=35cm 長さ6cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)2.8~3.6	石巻市	石積護岸 流失	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)0.3	東松島市	堤内法面崩壊 H=1800cm W=3500	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)0.5+50	東松島市	法面崩壊(堤外) W=1500cm H=500cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)0.6+11	東松島市	法面崩壊(堤外) W=1500cm H=800cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)0.6+50	東松島市	法面崩壊(堤外) L=33.7m W=200cm H=1150cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)0.7+14	東松島市	法面崩壊(堤外) L=7.6m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)1.0+150	東松島市	法面崩壊(堤外) L=110m W=2800cm H=0.95cm	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)0	石巻市	和瀬樋管 照明灯倒伏	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)20	石巻市	堤防天端沈下 L=70m 深さ85cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)9.1	石巻市	高水護岸浮き上がり 堤防沈下 25cm L=50m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)13.8+165 ~ 14.0+18	東松島市	天端縦断クラック L=53m W=10cm H=50cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)13.8+162 ~ 13.8+179	東松島市	天端縦断クラック、板路クラック L=17m W=50cm H=13cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)13.6+72 ~ 13.7+17	東松島市	天端縦断クラック L=45m W=50cm H=20cm	調査中

県番号	県名	水系名	河川名	事務所名	箇所	市町村	被災内容	対応状況
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)11.7+50	東松島市	天端横断クラック L=4m W=10cm H=30cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)11.3+30 ~ 11.5	東松島市	堤防横断クラック H=2.7m 法面崩壊 H=1.4m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)10.1+100	東松島市	天端縦断クラック 天端クラックL=22m W=0.3m H=0.8m 法面崩壊H=0.4m法面崩壊 H=0.4m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)9.3~ 8.8	東松島市	天端縦断クラック L=500m W=15cm H=40cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)7.8	東松島市	天端縦断クラック L=50m W=50cm H=25cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鞍坪川	北上川下流河川	(右)1	東松島市	鞍坪隋道 呑み口崩れ	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鞍坪川	北上川下流河川	(右)0.2+100 ~0.8	東松島市	天端縦断クラック L=280m、法面クラック、 法面崩壊 W=18cm H=95cm 川表沈下 H=35cm 側溝クラック L=25 m W=30cm H=15cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鞍坪川	北上川下流河川	(左)0.5+75 ~0.6+30	東松島市	法面崩壊 L=55m W=30cm H=30cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川(背割堤)	北上川下流河川	(左)1.67~ 1.95	東松島市	低水部護岸掘石 L=280m 破損と流出	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川(背割堤)	北上川下流河川	(左)2.65~ 2.7	東松島市	河岸部 石積み護岸ブロック L=50m 法長 2mの破損	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川(背割堤)	北上川下流河川	(左)1.35~ 1.67	東松島市	背割堤防の天端肩から河岸まで流出 L= 320m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鞍坪川	北上川下流河川	(左)7.6	東松島市	天端縦断クラック L=150m W=30cm H =50~70cm 川表法面クラック L=150m W=50cm H =50cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)7.0~7.2k	松島町	堤防法面沈下10~20cm、法面クラック 50cm ~1m 川裏小段クラック L=20~30m、W=10~15cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)6.3	東松島市	川裏小段クラック L=20m、W=20cm、H=50cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)5.8	東松島市	天端及び法面に縦断クラック L=100m、W=10 ~20cm、H=45cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)9	東松島市	法面縦断クラック L=50m、W=15cm、H=100cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)2.0~14.4	松島町	低水護岸崩壊	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川(背割堤)	北上川下流河川	(右)5	東松島市	天端亀裂 L=4m、H=0.8m、擁壁部ズレ2カ所	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川(背割堤)	北上川下流河川	(右)4	東松島市	天端縦断クラック L=50m、W=3cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川(背割堤)	北上川下流河川	(右)3.8	東松島市	天端縦断クラック L=48m、W=4cm、H=59cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川(背割堤)	北上川下流河川	(左)5.3	東松島市	法枠ブロックずれ L=51m、W=7cm 天端横断クラック W=3cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)5.4	東松島市	坂路縦断クラック L=11.5m、W=6cm、H=50cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)5.6~5.8	東松島市	天端縦断クラック多数 L=10m W=4.7cm、 H=4.7cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)6.1~6.2	東松島市	天端縦断クラック多数 L=10m W=15cm、 H=78cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)6.3	東松島市	破損部縦断クラック L=14.5m、W=10cm、H=50cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)6.3~6.4	東松島市	堤防横断クラック多数	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)7.2	東松島市	堤防法すべり	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)0.4~0.7	東松島市	特殊堤防上部 W=2m破損 =5~10m	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)21.9+30 ~ 22.0+5	石巻市	和洲水辺の裏枝 高水敷河岸付近クラック L=75m	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)21.0 ~ 21.0+78	石巻市	格子張護岸の崩き L=78m W=5cm 縦断クラック(川裏・川表) L=19m W=5 cm H=1.2m	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)4.2+150	石巻市	石積み護岸 流出 L=10m	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川 (真野川)	北上川下流河川	(左)4.8	石巻市	真野川 堤防天端縦断クラック L=40m W=30~ 40cm H=1.7m	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)14	石巻市	新天王橋 橋台周辺沈下及び管理用道路沈下 段差 1.9cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)13.8+100m	石巻市	天王橋 桁下の連プロ沈下	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)12.6	石巻市	堤防天端縦断クラック L=25m W=20m H=100cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)8.8	石巻市	堤防小段クラック L=40m W=50cm H= 70cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)8.6	石巻市	格子張護岸(低水)沈下 L=58.6m W=70 cm H=16cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)8.4+100	石巻市	低水護岸クラック W=20cm H=78cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)7.8	石巻市	堤防法面クラック L=19m W=40cm H= 50cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)8.0+100	石巻市	石井岡門 水路法面崩れ	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)7.8-68 ~ 7.8+28	石巻市	堤内側平場クラック L=96m W=20cm H =50cm 堤外格子張護岸(低水) 破損 L=26m W =40cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)7.6-20 ~ 7.6+10	石巻市	堤防天端縦断クラック L=30m W=32cm H=40cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)7.5-15 ~ 7.5+85	石巻市	低水護岸クラック L=100m	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)7.4-90 ~ 7.4-25	石巻市	堤防天端縦断クラック L=65m W=50cm H=40cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)7.4+120	石巻市	水押第三樋管 堤防天端(舗装)段差	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)5.8+100	石巻市	階段護岸天端 段差 W=3cm H=3cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)3.2+100	石巻市	護岸背面洗掘	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)~0.4k~3.0	石巻市	堤防決壊 (月浜第二水門取り付け部まで決壊)	対策中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)0	石巻市	和洲樋管 照明灯倒伏	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)2.7	石巻市	不動沢第四樋管 連前陥没	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)10.4	石巻市	管波神水位観測所 管理橋の沈下	調査中

県番号	県名	水系名	河川名	事務所名	箇所	市町村	被災内容	対応状況
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)7.4~65	石巻市	水押第二樋管 管理掘沈下・傾き	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)2	石巻市	月浜第二水門、上屋、操作室破損 ゲート操作不可	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(右)36.3k	一関市上黒沢	護岸すべり損壊	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)134.4k	盛岡市仙北町	新山排水樋管 FG取付部 クラック L60cm	調査中
3	岩手	北上川	磐石川	岩手河川国道	(左)20.2k	盛岡市馬場町	磐石川左岸護岸 開度計故障	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)0.6k	一関市中里	管理堤 縦断クラック L4.6m w4.5cm h4.5cm	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)30.4k	一関市中里	管理堤 縦断クラック L12.3m w4cm h10cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)28.4k~28.6k	一関市川辺	小堤 縦断クラック L110m w14cm h65cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)31.7k~31.8k	一関市川辺	小堤 縦断クラック L37.5m w23cm h60cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)32.0k~32.8k	一関市長島	小堤 縦断クラック L23m w3cm h20cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)36.3k	一関市長島	小堤 縦断クラック L185m w6cm h50cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)26.6k~28.8k	一関市舞川	小堤 縦断クラック L200m w25cm h1.3m	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)7.6k~7.6k+25m	伊達市	堤防法肩縦断亀裂 L=25m, h=93cm, w=10cm	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)10.4~10.4k+90	伊達市	堤防法肩陥没 L=90m, h=50cm, w=10cm	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)10.4k~10.4k+200m	伊達市	護岸法枠すれ L=200m	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)11.2k~11.2k+80m	伊達市	天端舗装 陥没・キレツ L=80m	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)11.3k~11.3k+80m	伊達市	土羽法肩部 キレツ L=80m	調査中
7	福島	阿武隈川	広瀬川(阿)	福島河川国道	(右)0.4k~0.6k	伊達市	坂路縦断亀裂 L=30m、小段縦断亀裂 L=5m	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)12.2k+158	伊達市	天端舗装縦断亀裂L=18.5m、土羽法肩縦断亀裂L=18.5m	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)14.0k+20.3	伊達市	天端舗装縦断亀裂L=28m、土羽法肩縦断亀裂L=18.5m	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)14.4k+50	伊達市	天端舗装縦断亀裂L=37.5m	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)14.4k+100	伊達市	天端舗装縦断亀裂L=47m	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)14.4k+160	伊達市	天端舗装縦断亀裂L=42m	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)17.4k	伊達市	天端法肩縦断亀裂L=65.4m	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)18.2k	伊達市	天端法肩縦断亀裂L=34m	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)18.2k+175	伊達市	天端法肩縦断亀裂L=81.4m	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)21.0k	伊達市	天端法肩縦断亀裂L=169m	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)56.2k~56.4k	二本松市	堤防小段縦断亀裂、はらみだし	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)70.8k~71.2k	本宮市	坂路縦断亀裂L=37m、倒落はらみだしL=20m	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)73.37k~74.3k	郡山市	はらみ出し 堤防天端舗装	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)77.3k	郡山市	堤防舗装横断亀裂L=2.9m	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)87.2k	郡山市	天端舗装縦断亀裂L=500m	調査中
7	福島	阿武隈川	菅原川	福島河川国道	0.4k	郡山市	橋台側部沈下23cm、護岸沈下16cm	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)101k	須賀川市	CCTVカメラ脱落 1箇所	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)98.5k	須賀川市	CCTVカメラ損傷 1箇所	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)102k~103k	須賀川市	堤防天端縦断亀裂 L=14.8k	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)99.27k~99.39k	須賀川市	堤防天端縦断亀裂 L=120m	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)99.43k~99.55k	須賀川市	堤防天端縦断亀裂 L=125m	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)103.27k~103.279k	須賀川市	堤防陥没L=9m、	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)102.598k~102.608k	須賀川市	堤防崩落L=10m, h=80cm	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)102.8k~102.81k	須賀川市	堤防天端横断亀裂L=2.7m、堤防沈下状況 L=10m	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)3.6+150~2.8+150	石巻市	堤防半壊(計測等不可)	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)3	石巻市	釜谷崎排水樋管樋管の巻上機・管理掘機	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)2.8+150~0	石巻市	新北上大橋より月浜第二水門まで堤防半壊	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)10.0~1.2	石巻市	特殊堤半壊	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)-1.2	石巻市	立神排水樋管の上屋流出	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)8.2+100	石巻市	低水護岸覆土部 L=32m流出	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)7.8+150	石巻市	堤防天端縦断クラック L=28m, W=7.0m	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)12.6	石巻市	堤防天端縦断クラック L=41m, W=60cm, H=12cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道		盛岡市	物見山レーダ雨量計 固定部ボルト剪断により、パラボラ部転倒	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)17.4k+150付近	角田市江尻	天端縦断クラック L=20m 幅2cm 深さ10cm	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)18.2k付近	角田市江尻	兼用堤沈下 L=6m 高さ20cm 川裏法すべり L=20m	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)18.4k付近	角田市江尻	川裏法すべり L=50m	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)20.6k+100k付近	角田市江尻	天端横断クラック 幅2cm 深さ10cm	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)20.8k付近	角田市江尻	天端横断クラックおよび縦断クラックあり	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)16.8k付近	柴田町三名生	前田排水樋管下流 堤防沈下 L=25m 深さ	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)10.4k~16m	岩沼市中泉	天端横断クラック L=5m 幅1cm	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)7.4k~7.6k	亶理町今泉	天端縦断クラック L=200m(クラック多数) 幅	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)77.0k+50m	亶理町今泉	堤防小段縦断クラック L=80m H=1.0m 幅	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)74.7k	亶理町高須賀	天端沈下 深さ10cm L=5m	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)29.4k~29.4k+100	丸森町館矢間	天端沈下 L=70m 深さ20cm	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)32.0k~32.2k+30	角田市枝野	天端沈下 L=80m 深さ70cm	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)32.2k+160~32.4k+40	丸森町小齊	天端沈下 L=100m 深さ20cm	調査中
2	青森	馬淵川	馬淵川	青森河川国道	(左)2.4K付近	八戸市石堂	貝鞍排水樋管堤外水路破損 コンクリート張 L=約5m	調査中
2	青森	馬淵川	馬淵川	青森河川国道	(左)2.5K付近	八戸市石堂	護岸破損(かごマット工 L=約80m)	調査中
2	青森	馬淵川	馬淵川	青森河川国道	(左)3.4K付近	八戸市長苗代	水辺の築校土砂堆積	調査中
2	青森	馬淵川	馬淵川	青森河川国道	(左)3.8K付近	八戸市長苗代	護岸破損(運動ブロック L=約20m)	調査中
2	青森	馬淵川	馬淵川	青森河川国道	(左)4.0K付近	八戸市長苗代	大橋水位計変形	調査中
2	青森	馬淵川	馬淵川	青森河川国道	(左)0.8+150~1.0k+10	八戸市河原木館	護岸クラック(空石張 L=約150m)	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)26.6~27.1	瀧谷町	堤防沈下 天端クラック L=500m	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)21.0~21.1	大崎市	堤防沈下 川裏・裏クラック L=100m	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)21.8~22.3	美里町	堤防沈下 川裏法崩れ L=500m	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)26.1~26.9	美里町	堤防沈下 川裏・裏クラック L=550m	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(右)2.6k+170	大崎市	堤防沈下 裏法崩れ L=230m	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)10.8k+70~11.0k+10	石巻市	盛土流出 L=240m	調査中

県番号	県名	水系名	河川名	事務所名	箇所	市町村	被災内容	対応状況
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)7.8k+20	石巻市	天端縦断クラック L=40m W=3cm H=45cm	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)7.4k+180~7.6k+150	石巻市	天端縦断クラック L=149m W=3cm H=45cm	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)7.4k+50~7.4k+76	石巻市	低水護岸クラック L=26m W=4.5m	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)7.2k+145~7.2k+180	石巻市	天端縦断クラック L=35m W=6cm H=150cm	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)7.0k+188~7.2k+80	石巻市	天端縦断クラック L=92m W=20cm H=50cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)29.0~29.3	大崎市	堤防沈下 L=300m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)10.7~10.9	大崎市	天端縦断クラック L=200m W=30~50cm、H=1.0	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)22.1~22.25	美里町	法面崩落、クラック L=150m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)15.5~15.9	大崎市	天端縦断クラック L=400m H=0.7m	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)14.0~14.6	涌谷町	堤防沈下 L=600m	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)27.46~27.8	大崎市	堤防沈下 L=334m、H=2.4m W=3.25m	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	右)26.3+100~26.4+15	大崎市	堤防天端クラック、法面前れ L=200m H=0.85m、W=0.45m	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)14.6~15	大崎市	堤防天端・法面クラック L=40m、H=1.3m、W=0.4m	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)22.44m~22.48	大崎市	法面前れ L=4m、H=1.5m、W=2.5m	調査中

【東北地整】直轄ダム・建設ダム関係

直轄ダムの3月11日の実施した事項		直轄ダムの3月16日状況 11:00現在	
直轄 管理 ダム	①石淵ダム(北統)	・天端クラック被害小／・右岸の山の斜面のり崩れ／15:40一次点検終了	
	②田瀬ダム(北統)	・常用ゲート空気弁より漏水 措置済み／15:57一次点検終了	
	③湯田ダム(北統)	一時点検終了 異常なし	発電取水量増量
	④四十四田ダム(北統)	・発電所停止し代替放流中／二次点検終了 18:40 異常なし	発電取水量増量
	⑤御所ダム(北統)	・基礎部漏水 毎分21ℓ → 127.56ℓ／発電所停止し代替放流の準備中	発電取水量増量
	⑥白川ダム(最統)	・漏水微増	発電取水量増量
	⑦寒河江ダム(最統)	一時点検終了 異常なし 15:15	発電取水量増量
	⑧鳴子ダム	一時点検終了 異常なし / 二次点検終了 異常なし 18:27	
	⑨釜房ダム	庁舎断水 一時点検終了 異常なし 16:00 ／二次点検 漏水量のみ ・設備は日没のため明日	漏水量・揚圧力観察中 警報局舎津波で浸水(閉上)／警報局舎津波で流出(藤塚)
	⑩浅瀬石川ダム	発電所停止 15:42代替放流開始 一次点検16:00 二次点検18:00終了	発電取水量増量
	⑪玉川ダム	一時点検終了 異常なし 16:27 17:00二次点検終了(異常なし)	
	⑫七ヶ宿ダム	一時点検終了 異常はないが下流電力G取水口異常／漏水通常より若干増 管理用発電機は地震と同時に停止	七ヶ宿ダム避難拠点内に1世帯(3名)が避難している
	⑬三春ダム	15:55一時点検終了 監査廊に軽微なクラック大きな被害なし	福島第1原発用給水車集合場所
	⑭月山ダム	一時点検終了 異常なし 15:23	
	⑮摺上川ダム	天端軽微なクラック・浸透漏水に濁度有り・量に変化なし	天端クラック現地調査について土研と調整中 発電取水量増量
直轄 建設 ダム	⑯長井ダム	点検終了 16:20 異常なし	
	⑰森吉山ダム	点検終了 16:45 異常なし	
	⑱胆沢ダム	右岸部自然時山崩壊 幅30m 河道閉塞なし 17:10一次点検終了(異常なし)明朝より二次点検を実施	
	⑲津軽ダム	16:55 点検終了 異常なし	
	⑳成瀬ダム	16:42 一次点検完了 異常なし 明朝点検開始予定	

道路被害状況

3月16日 5:00現在の情報

	路線	場所	被害状況	規制	2011/3積数142	
岩手県	45号	岩手県 陸前高田市 (152kp)	津波	全面通行止め		
	45号	岩手県 陸前高田市 気仙大橋(151.9kp)	上部工流失	全面通行止め		
	45号	岩手県 陸前高田市(152.8kp)川原川橋	上部工流失	全面通行止め		
	45号	岩手県 山田町(239.9kp)	路面崩壊	全面通行止め		
	45号	岩手県 山田町(237kp~240kp)(239kp)宝来橋	津波堆積物、段差	全面通行止め		
	45号	岩手県 宮古市(276kp~278kp)	津波堆積物	3月14日より開放		
	45号	岩手県 宮古市(255.5kp)	津波堆積物	3月15日より開放		
	45号	岩手県 陸前高田市 (154.6KP)沼田跨線橋	上部工流失	全面通行止め		
	45号	岩手県 野田村(341.6kp~344.7kp)	瓦礫	3月13日より暫定開放		
	45号	岩手県 大槌町(227.7kp)波板橋	橋台背面陥没	全面通行止め		
	45号	岩手県 釜石市(214.0kp)鳥谷坂橋	橋台背面陥没	全面通行止め		
	283号 仙人峠道路	岩手県 釜石市	橋梁に段差	全面通行止め	緊急車両通行可 応急復旧は完了	
	宮城県	三陸道	宮城県 鳴瀬奥松島IC~登米東和IC		全面通行止め	緊急車両通行可
		6号	宮城県 山元町坂元交差点付近(310.6kp)	路面陥没	3月13日16:00より開放	
6号		宮城県 山元町坂元(313.08~313.12kp)	クラック	3月13日16:00より開放		
45号		宮城県 東松島市(鳴瀬大橋39.5kp)以北	冠水	全面通行止め		
45号		宮城県 石巻市内	冠水	3月15日より開放		
45号		宮城県 石巻市(天王橋以北)	路面沈下	全面通行止め		
45号		宮城県南三陸町志津川町内(85.6kp)~気仙沼本吉町内	浸水	全面通行止め		
45号		宮城県 仙台港北IC~東松島市牛網	津波堆積物	全面通行止め		
45号		宮城県 南三陸町 歌津大橋(102.5kp)	上部工流失	全面通行止め		
45号		宮城県 気仙沼市 小泉大橋(111.7kp)	上部工流失	全面通行止め		
45号		宮城県 石巻市河北町(67kp)	法面崩落	全面通行止め		
45号		宮城県 気仙沼市(109.9kp)二十一浜橋	上部工流失	全面通行止め		
45号		宮城県 気仙沼市(111.5kp)外尾川大橋	上部工流失	全面通行止め		
45号		宮城県 南三陸町(92kp)水尻橋	上部工流失	全面通行止め		
108号		宮城県石巻市	津波	3月14日より開放		
秋田県		日泊道	秋田県 岩城IC~にかほ市(R7タッチ)		3月12日13:30より開放(50km/h規制)	
		13号 湯沢橋手	秋田県 湯沢市雄勝こまちIC~湯沢IC		3月12日13:30より開放(50km/h規制)	
福島県	4号	福島県 福島市伏拝(ふしおがみ)地区(266.3kp)	法面崩落 車3台巻き込まれている 3台のドライバーの被害はない。 現地でKu-SAT中継中	全面通行止め L=100m(266.3~266.4kp) (迂回路あり)		
	6号	福島県 いわき市 宮ノ下高架橋(187kp)	橋梁ジョイント段差 30cm	仮復旧完了し本線暫定開放		
	6号	福島県 いわき市 六枚内(ろくまいうち)高架橋(188.5kp)	橋梁ジョイント段差 20cm	仮復旧完了し本線暫定開放		
	6号	福島県 広野町(231.7kp)	30cm段差	全面通行止め	原発区間:警察が 通行止め	
	6号	福島県 広野町(230.1kp)	法面崩落	全面通行止め	原発区間:警察が 通行止め	
	6号	福島県 広野町(228.2kp)	段差	全面通行止め	原発区間:警察が 通行止め	
	6号	福島県 大熊町(251.7kp~252kp)	路面亀裂	全面通行止め	原発区間:警察が 通行止め	
	6号	福島県 富岡町(239.2kp)	路面陥没	全面通行止め	原発区間:警察が 通行止め	
	6号	福島県 新地町(303.2kp)	段差	全面通行止め(BP迂回あり)		
	6号	福島県 相馬市 相馬B/P	30cm段差	全面通行止め		
	6号	福島県 南相馬市鹿島区(283.2kp)	津波冠水	3月13日15:00より開放		
	6号	福島県 いわき市小名浜(190.1kp) 南富岡トンネル付近	路面陥没	仮復旧完了し本線暫定開放		
	6号	福島県 南相馬市(282.2kp)	法面崩落	3月13日15:00暫定開放		
	6号	茨城県 日立市~いわき市勿来(149~176kp)	津波	3月13日7:00より開放		
	6号	福島県 いわき市(177kp~180kp)	津波	3月13日15:00より開放		
	6号	福島県 いわき市 住吉高架橋(192.1~192.4kp)	段差	仮復旧完了し本線暫定開放		
	6号	福島県 いわき市(209.4~220.5kp)	津波	全面通行止め		
	6号	福島県 富岡町 富岡橋(243.15kp)	津波	全面通行止め	原発区間:警察が 通行止め	
	6号	福島県 双葉町(257.1kp)	段差	全面通行止め	原発区間:警察が 通行止め	
	6号	福島県 浪江町 西台橋(261.3kp)	ジョイント	全面通行止め	原発区間:警察が 通行止め	
	6号	福島県南相馬市(266.5~269.2kp)	冠水	全面通行止め	原発区間:警察が 通行止め	
	6号	福島県南相馬市 太田川橋(272.9kp)	津波	全面通行止め	原発区間:警察が 通行止め	
	6号	福島県 新地町(306.5kp)	冠水	3月13日9:00開放		
6号	福島県相馬市(301.7~302.7kp)	段差	全面通行止め	3月12日0:45より通 行止め		
6号	福島県 相馬市(298.4kp)	段差	全面通行止め	3月13日19:35より通 行止め		

砂防関係現状報告(東北地方太平洋沖地震)

平成23年3月16日(水)11時00分現在

震度(砂防基準点)	事務所名	体制	人的被害	CCTV点検	地上点検(3/13現在)	その他
6弱	新庄	警戒 ↓ 注意 (12日14:15)	現時点で被害報告なし	CCTV稼働数 38台中34台	<p>■現地点検</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鮭川流域点検完了。異常なし。(12日10:10) ・寒河江川流域点検完了。異常なし。(12日9:43) ・赤川流域点検完了。異常なし。(12日11:21) ・角川・銀山川流域点検完了。異常なし。(12日11:05) <p>※積雪により点検困難箇所あり</p> <p>地上から到達できる箇所については全て点検完了</p>	
6強	福島	非常 ↓ 注意 (12日14:00)	現時点で被害報告なし	CCTV稼働数 21台中17台	<p>■現地点検</p> <ul style="list-style-type: none"> ・荒川流域点検完了。異常なし。(12日10:38) ・須川流域点検完了。異常なし。(12日11:05) ・松川流域点検完了。異常なし。(12日12:30) <p>※積雪により点検困難箇所あり</p> <p>地上から到達できる箇所については全て点検完了</p>	
6弱	岩手	非常 ↓ 注意 (13日19:00)	現時点で被害報告なし	CCTV稼働数 15台中10台	<p>■現地点検</p> <ul style="list-style-type: none"> ・八幡平山系(岩手県側)点検完了。異常なし。(12日13:00) ・12日23:43発地震(震度4)を受け、八幡平山系(岩手県側)鬼又沢の点検開始(13日8:04)点検完了。異常なし(13日9:25) ・栗駒山系のうち、市野ノ原、榎木平点検完了。異常なし。(12日9:20) ・栗駒山系のうち、小河原、産女川下流点検完了。(12日10:40) →小河原で一部法面崩落箇所あり。河道閉塞なし。 <p>※積雪により点検困難箇所あり</p> <p>地上から到達できる箇所については全て点検完了</p>	
4	湯沢	警戒 ↓ 注意 (12日15:00)	現時点で被害報告なし	CCTV稼働数 9台中9台	<p>■現地点検</p> <ul style="list-style-type: none"> ・八幡平山系(秋田県側)点検完了。異常なし。(12日12:24) <p>(小先達第1砂防堰堤、生保内川第1砂防堰堤、生保内川第2砂防堰堤、生保内川遊砂地、先達川第3砂防堰堤、先達川上流崩壊地)</p> <p>※積雪により点検困難箇所あり</p> <p>地上から到達できる箇所については全て点検完了</p>	
5強	下流	非常 ↓ 注意 (13日19:00)	現時点で被害報告なし	CCTV稼働数 3台中1台	<p>■現地点検</p> <ul style="list-style-type: none"> ・栗駒山系のうち、裏沢川、御沢点検完了。異常なし。(12日7:00) ・栗駒山系のうち、浅布、小川原点検完了。異常なし。(12日13:54) <p>地上から到達できる箇所については全て点検完了</p>	<p>※(3/11確認情報)</p> <p>栗原市花山総合支所より 国道398号異常なし 浅布、小川原異常なし、建物異常なし</p>

・栗駒山系の天然ダムについては、地上からの確認は不可能
(磐井川の市野ノ原、榎木平、横森、産女川下流、三迫川の御沢、裏沢については地上からの点検の結果異常なし)
(小河原については、一部法面崩落箇所あり。河道閉塞なし。)

・栗駒山系の天然ダムについては、ヘリ調査を実施
(迫川周辺(宮城県)3/12 11時半過ぎ調査開始。12:09調査完了。調査範囲において異常なし。)

(三迫川周辺(宮城県)・磐井川周辺(岩手県)3/13 16時半過ぎ調査開始。17:00調査完了。調査範囲において異常なし。)

港名	被災の概略
青森	<ul style="list-style-type: none"> 港の被害は、特に認められない。
むつ小川原	<ul style="list-style-type: none"> 陸上からの目視確認では異常なし (青森県むつ小川原港管理事務所からの情報)
八戸	<ul style="list-style-type: none"> 八太郎地区北防波堤堤頭部を残して水没しているが航路は確保できている模様。 水深7.5m岸壁2バース、水深14m岸壁1バースは大きな損傷は見られない、航路に浮遊物は見られない、フェリー水深7.5m岸壁、その他岸壁、ほぼ使用可能。航路に浮遊物は特に確認されていない。 ポートアイランド地区は特段の被害は生じていない模様。(護岸、土砂(高盛土)は現時点で損傷見えず。サンドコンパクション打ち込み機(JX日鉱日石)は倒壊していない。) 河原木地区の多数のタンクより油が流出し、シーガルブリッジから新井田川へ流入。 河原木地区2号ふ頭のSOLASフェンスおよび緑地護岸フェンス倒壊。太平洋金属の建屋倒壊。 八太郎3号ふ頭(フェリーふ頭)においてトレーラーが散乱。 北防波堤が一部破損。(ハネ部700mにつきケーソン転倒・水没、基部2794mにつき多数のケーソン転倒(歯抜け状態)) えびす浜までコンテナが散乱。 (職員による高台からの目視により確認)
久慈	<ul style="list-style-type: none"> 湾口防波堤は部分的に倒壊。FDが港内で沈没その他は確認できない (職員による高台からの目視により確認、ヘリ画像により確認) 諏訪下地区の岸壁陸上部は異常なし、海上部も異常なし
宮古	<ul style="list-style-type: none"> 第一線防波堤ほぼ全般に渡って水没。港内にフローティングドックが係留具から外れ浮遊状態。 藤原・神林地区 神林地区防波堤全延長(562m)のうち、7・8割が損壊。 港湾業務艇「はまぎく」の所在及び損傷を確認。ポンツーンは、船溜で漂流中。 船溜の防波堤は、一部が水面上に確認できるが、ほぼ倒壊。 藤原防波堤(I)は、先端部10~20m(灯台含む)が水没。 藤原地区の岸壁については、10m岸壁1バース(最南部)を除き、支障は生じていない。背後ヤードに丸太が散乱。 竜神崎防波堤の西側(浄土ヶ浜側)2函が水没。 浮遊物が港内全体を覆っている。浮遊物は丸太、漁船、クルーザー、生活物資等。 (職員による遠方(合同庁舎4階)から目視確認、ヘリ画像により確認)
釜石	<ul style="list-style-type: none"> 湾口防波堤はかなりの部分が損壊。港口部に沈船あるが航行は可能。須賀地区水深7.5m岸壁水深11m岸壁はヤードに散乱物があるが大きな損傷はない模様。港奥にFDが漂流しているが岸壁に支障はない模様(ヘリ画像により確認)。
大船渡	<ul style="list-style-type: none"> 湾口防波堤ほぼ全壊 野々田岸壁7.5~13m永浜岸壁13m大きな損傷はない模様 茶屋前岸壁9mは全域にわたって浸水している模様 (ヘリ画像による確認)
石巻	<ul style="list-style-type: none"> 釜地区水深9m岸壁前にチップ船が半没し、港内に木材チップが浮遊。 雲雀野地区-13m岸壁2バース、-10m1バース被害なし。ただし、ヤードに流出物が散乱。泊地も木材チップ等が浮遊。 背後臨港道路の利用可否は不明。 (ヘリ画像により確認) 日と10,000t岸壁(-9m)は、エプロン部に10~30cm程度の沈下と吸い出しが原因と考えられる深さ80cm程度の部分的な陥没が認められる。 日と15,000t岸壁(-10m)は、上部工背後のエプロンに15cm~1.0m程度の沈下と隆起が認められる。 大手5,000t岸壁(-7.5m)は、エプロンの沈下が認められる。 大手2,000t岸壁(-5.5m)は、エプロンの沈下及び液状化と思われる痕跡が認められる。 雲雀野中央1号、2号岸壁エプロンに1m程度の沈下が生じている。 臨港道路雲雀野中央線の路肩部が大規模に崩落している。 雲雀野岸壁(-10m)エプロンに1m程度の沈下が生じている。 (テックフォースによる調査)

港名	被災の概略
<p>仙台塩釜港</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・仙台港区コンテナヤードが浸水しコンテナが散乱、クレーンは倒壊なし。 ・航路には障害物はない。 ・高松-12m耐震被害なし。前面に障害物なし。 ・背後の臨港道路は流出物が塞いでいる箇所が複数有り、通行にはその除去が必要。水は引いている。(ヘリ画像より確認) ・仙台港区は入港制限をかけている。 ・南防波堤に接触船あり。重油流出あり。 ・JX日鉱日石及び東北電力職員の乗用車が数百台、港内に流出。 ・コンテナが多数流出しており、一部は沖合に流出。 ・完成自動車も流出。(宮城海上保安部からの情報) ・雷神埠頭のエプロン部に起伏が生じている。エプロン下に空洞が生じている可能性がある。 ・フェリー埠頭岸壁、中野埠頭5、6号岸壁について特段の支障は生じていない。(職員による目視情報) <p>【仙台港区】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高松ふ頭岸壁(-12m)取付部に沈下が見られるが、アクセス道路は通行可。 ・高松ふ頭第1～第8号岸壁(-4.5m)及び中野ふ頭第1～第4岸壁にエプロン沈下及び隆起が認められるが、軽微な補修で使用可能。アクセス道路は通行可。 ・高砂ふ頭1号岸壁(-12m)エプロン部に数箇所沈下があり、大規模な補修が必要。 ・船上からの確認で、ガントリークレーン1基(終点側)に損傷が認められる。 ・高砂ふ頭2号岸壁(-14m)取付部は、終点部法線がはらみ出しに伴う背後の崩落があり、大規模な補修が必要。 <p>【塩釜港区】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・真山ふ頭1号岸壁(-9m)は、エプロン部に約20cmの陥没があり、大規模な補修が必要。 ・真山ふ頭2号棧橋(-9m)は、エプロン部に約18cmの沈下が認められるが、軽微な補修で使用可。 ・真山ふ頭3号棧橋(-7.5m)は異常なし。 ・東ふ頭護岸は大規模な補修が必要。(テックフォースによる調査)
<p>相馬</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・3号埠頭10m岸壁と5号埠頭14m岸壁の間に大型の石炭船が座礁している模様、ただし5号埠頭前面の水域に浮遊物は確認されていない(ヘリ画像より確認) ・2号ふ頭1～3バース:エプロン沈下 ・3号ふ頭:先端護岸、仮護岸が決壊し、埋立土が流出 ・5号ふ頭(専用岸壁):荷役機械2基が傾いており、荷役中の石炭船が折れて沈没寸前。 ・臨港道路:堆積物で状況は確認できない。 ・航路・泊地:未確認(福島県からの情報提供) ・第1船だまり物揚場に被害は見られない。 ・1号埠頭第1岸壁、第4岸壁は部分的に倒壊があり大規模な補修が必要。 ・1号埠頭第2岸壁、第3岸壁は部分的に倒壊が見られ、エプロンに30cm程度の段差があるが、一部は使用可能。 ・防波堤(沖)は、遠方からの目視で、50%以上で転倒の可能性がある。(テックフォースによる調査)
<p>小名浜</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・沖防波堤は被災なし。第2沖防波堤は目視では確認できない。その他港内の防波堤は一部被災している模様。 ・5号ふ頭地区12m岸壁は係船中。荷役作業中に待避したためアームをいれたままであり移動困難。 ・6号ふ頭地区14m岸壁は荷役機械は大きな損傷無し。エプロンは使用可能であるが、背後地が沈下している。(職員による高台からの目視により確認) ・漁港区:棧橋に漁船が乗り上げ破損。舗装クラック ・1号ふ頭:舗装剥離 ・1・2号ふ頭:ボードウォーク陥没。 ・3号ふ頭:荷役機械のレールが変形、野積場が20cm程度陥没、3-5バースに合船が乗り上げ岸壁破損。 ・4号ふ頭:全てのエプロンが沈下。 ・5号ふ頭(耐震強化岸壁):荷役作業中に退避したため、船舶に荷役機械のアームを入れたまま停止。耐震強化岸壁の使用不可。 ・6号ふ頭:エプロン背後が沈下 ・7号ふ頭:7-1～7-2バースのケーソンが動いた形跡あり。荷役機械のレールが変形。エプロン背後が全延長にわたり、50cm程度陥没。 ・大剣ふ頭:エプロン背後が全延長にわたり陥没。ガントリークレーン破損。 ・臨港道路:堆積物で状況は確認できない。 ・いわきサンマリーナ:浮き棧橋が全て流出。釣り棧橋破損(福島県からの情報提供)
<p>能代</p>	<p>被災なし。通常とおり利用可能。</p>
<p>船川</p>	<p>被災なし。</p>
<p>秋田</p>	<p>岸壁被災なし。船舶航行可能。</p>
<p>酒田</p>	<p>岸壁被災なし。船舶航行可能。</p>

国道4号から各路線経由で国道45号及び国道6号までの啓開状況の確認結果


	路線	出発都市 ~ 目的都市	経由地等	確認結果	備考
	国道4号	青森 ~ 青森		青森港入口まで通行可	青森港
①	国道45号	八戸 ~ 久慈		国道281号タッチまで通行可	八戸港
②	国道395号	軽米 ^{かほり} ~ 久慈	八戸道の軽米IC経由	国道45号まで緊急車両通行可	久慈港
③	国道281号	岩手 ~ 久慈		緊急車両通行可(葛巻~久慈まで)	久慈港
④	国道455号	盛岡 ~ 岩泉(小本)		国道45号まで緊急車両通行可	
⑤	国道106号	盛岡 ~ 宮古		国道45号まで緊急車両通行可	宮古港
⑥	国道283号	花巻 ~ 釜石	仙人峠道路(緊急車両通行可)	国道45号まで緊急車両通行可	釜石港
⑦	国道107号	北上 ~ 大船渡		国道45号まで緊急車両通行可	大船渡港
⑧	県道19号	一関 ~ 陸前高田	国道343号、340号、市道高畑相川線経由 (緊急車両通行可)	国道45号まで緊急車両通行可	
⑨	国道284号	一関 ~ 気仙沼		国道45号まで緊急車両通行可	
⑩	国道398号	栗原(築館) ~ 南三陸		国道45号まで仮復旧通行可	
⑩	国道108号	大崎 ~ 南三陸	三陸道(石巻河南IC~登米東和IC)、国道398号経由	国道45号まで緊急車両通行可	
⑪	国道108号	大崎 ~ 石巻		国道45号まで通行可	石巻港
	国道45号	仙台市内			仙台港 (仙台塩釜港)
⑫	国道115号	福島 ~ 相馬		国道6号まで通行可	相馬港
⑬	国道459号	二本松 ~ 浪江 ^{なみえ}	国道114号経由※県道経由で原子力発電所アクセス可	国道6号まで通行可、原発事故避難区域のため通行不可	
×	国道288号	郡山 ~ 双葉		JR常磐線二道橋落橋及び原発事故避難区域のため通行不可	
⑭	国道49号	郡山 ~ いわき		国道6号まで通行可	小名浜港
⑮	国道289号	白河 ~ いわき(勿来)		国道6号まで通行可	小名浜港

～国道4号から各路線経由で国道45号及び国道6号までの啓開状況の確認結果～

※国道45号は、被災者捜索活動及び
救援活動、復旧活動中のため、
緊急車両優先にご協力ください。
※なお、防護柵の流失・損傷及び路面
の損傷、停電等による信号の機能停
止、並びに1車線のみ通行箇所が
多数存在しております。

凡例

- 通行可
- △ 市街地通行不可
- ✖ 通行不可
- 🚢 利用可能な港
- 🚧 利用可能性について
確認中の港湾
- 🟡 原発範囲(30km)

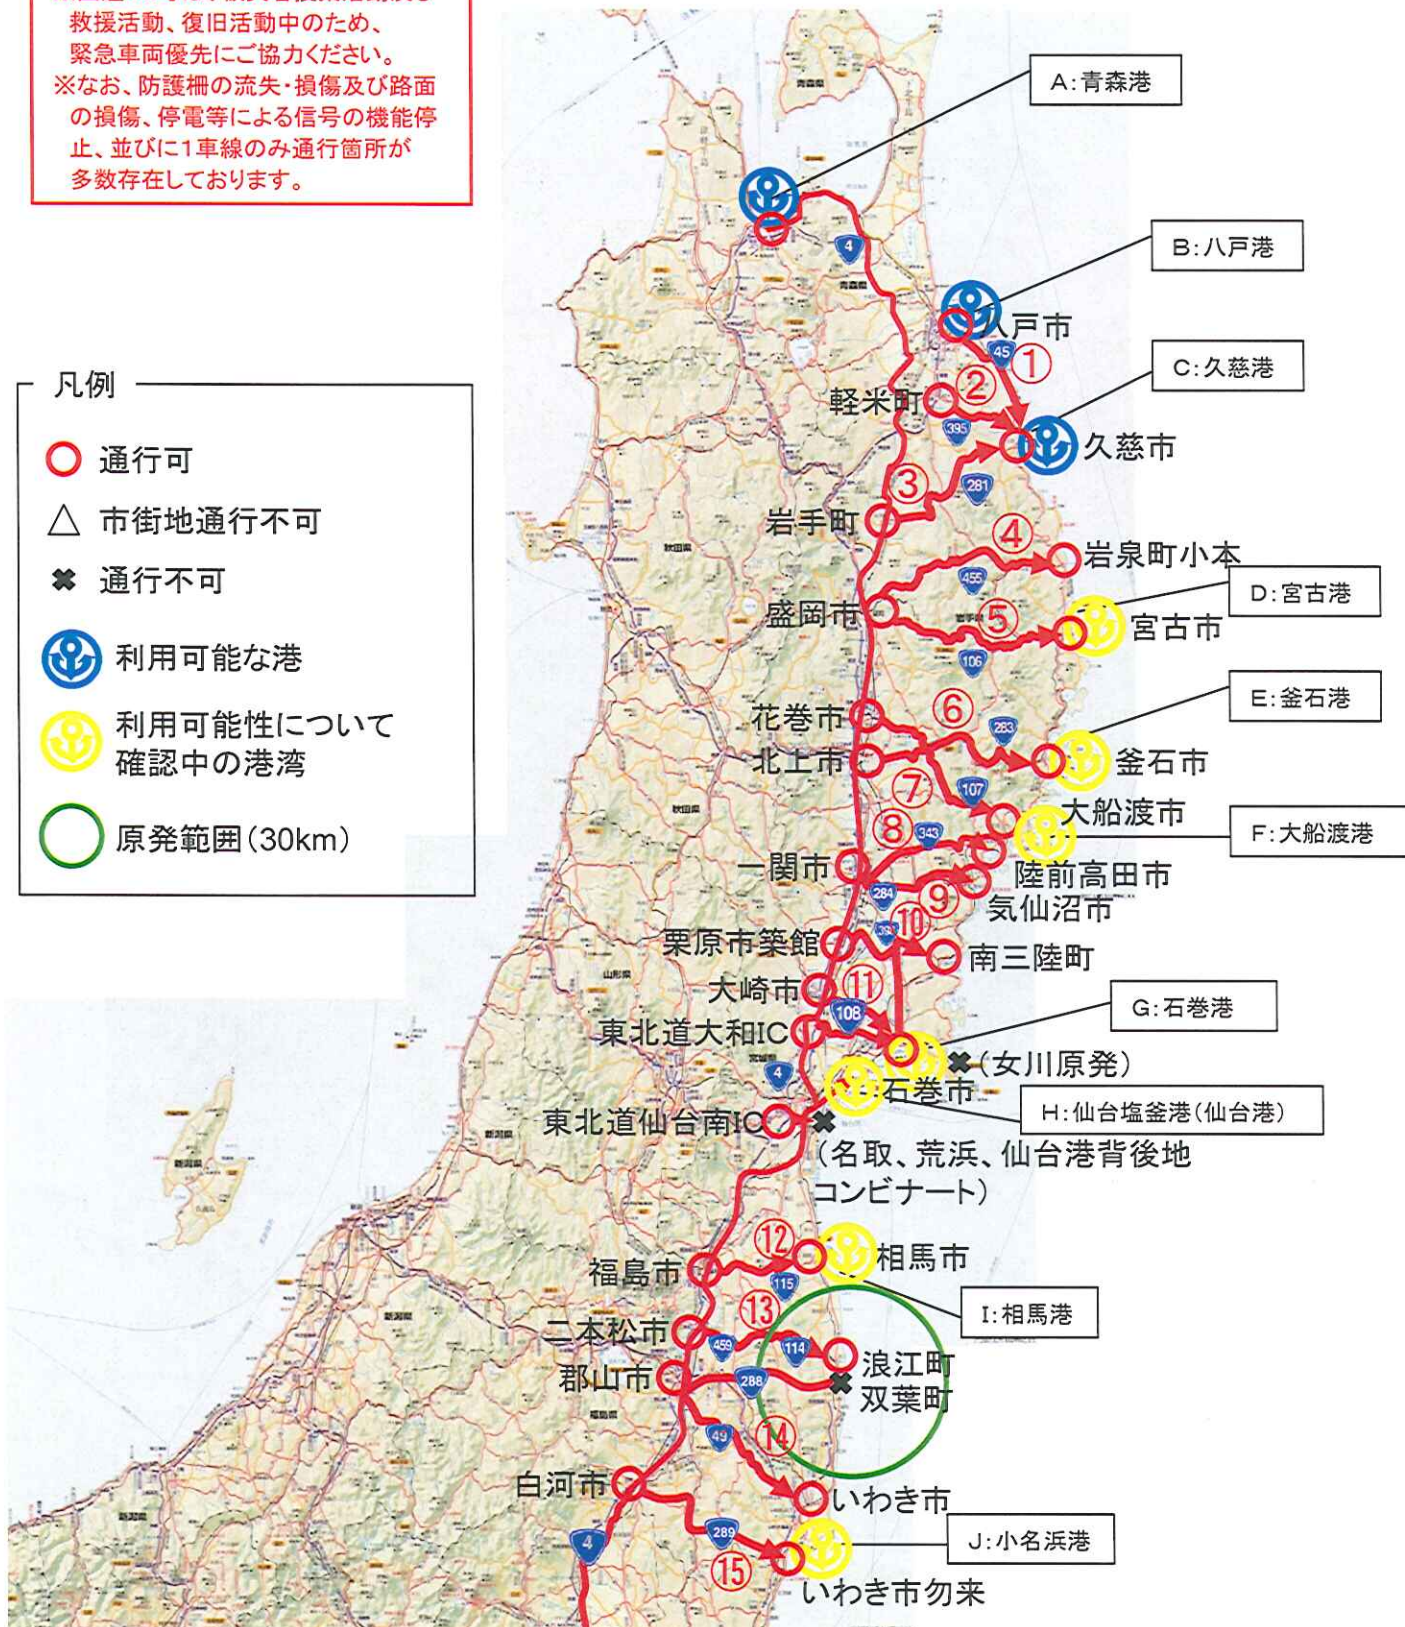

災害対策車等の派遣状況

排水ポンプ車	宮城県		2台
	宮城県	石巻市	6台
		名取市	2台
		東松島市	9台
計			19台
照明車	青森県	八戸市	2台
	岩手県		3台
	岩手県	陸前高田市	2台
	宮城県	仙台市	1台
		石巻市	8台
		名取市	1台
		亶理町	3台
	福島県	福島市	2台
郡山市		3台	
新地町		1台	
計			26台
対策本部車	岩手県		1台
	岩手県	宮古市	1台
		陸前高田市	1台
		大船渡市	1台
	宮城県	気仙沼市	1台
	福島県	郡山市	1台
相馬市		1台	
計			6台
衛星通信車	岩手県	宮古市	1台
		陸前高田市	1台
		大船渡市	1台
	宮城県	気仙沼市	1台
	福島県	相馬市	1台
計			5台

※福島第一原子力発電所に対して散水車及び配水管清掃車13台による支援を行っております。(東京電力が運用。)